

Руководство по калибровке панели оператора Vcolor.

Москва,2015

1. Загрузка файла с функциями калибровки сенсора в панель оператора.

Откроем программу UNI-Pro 3, найдем вкладку инструменты и выберем функцию Download Manager(рис.1). Выполним действия 1-4 представленные на рисунке 2.

Действие 1- Выберем тип изделия (панель оператора Vcolor).

Действие 2- Выберем действие «Загрузка».

Действие 3- Выберем путь к месту, с которого будет осуществлена загрузка в панель оператора файла с функциями калибровки сенсора.

Действие 4- Нажать кнопку «Загрузка».

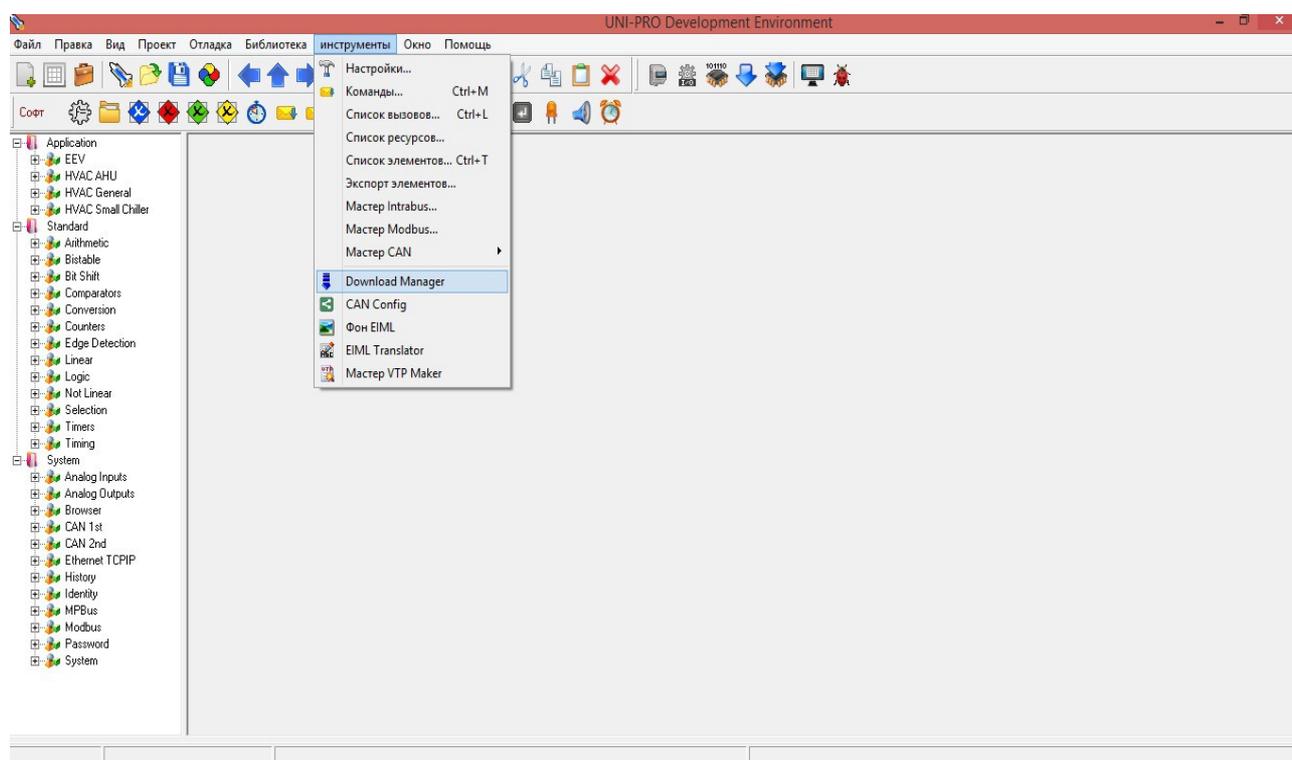


Рисунок 1- Окно программы UNI-Pro3.

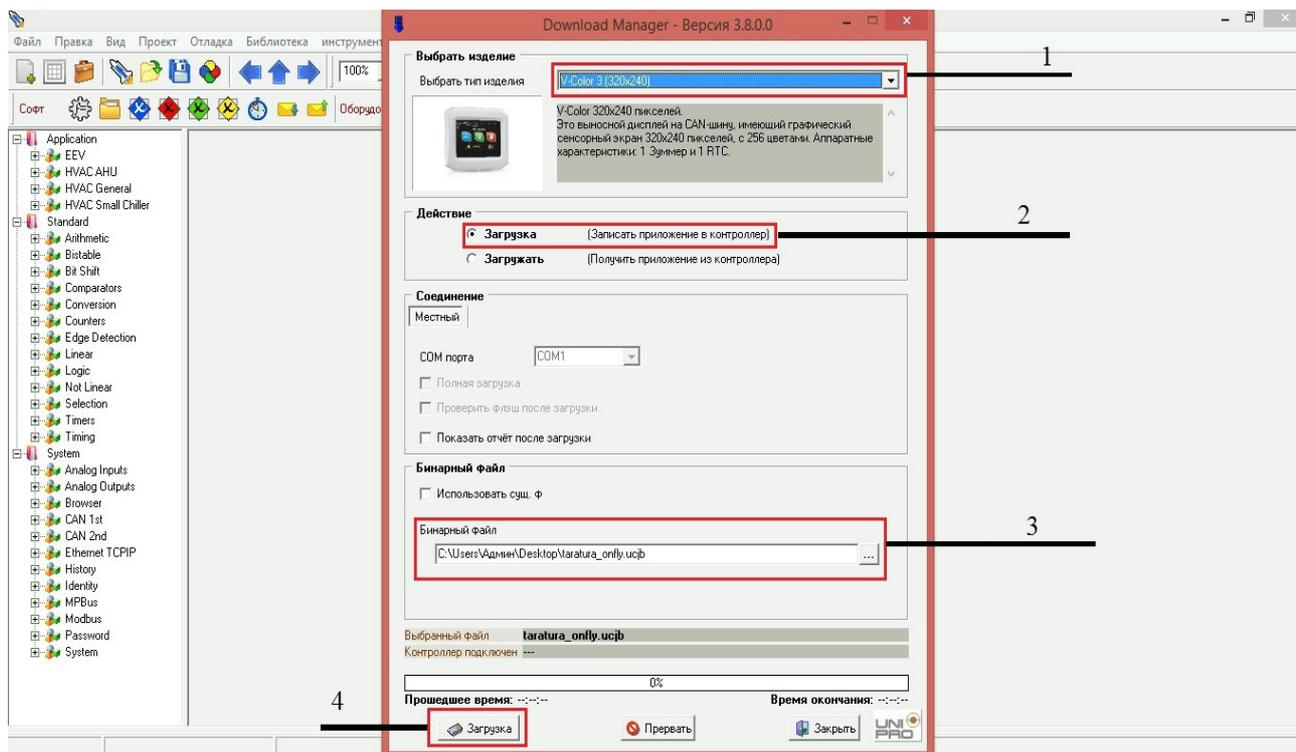


Рисунок 2- Последовательность действий для загрузки в панель оператора файла с функцией калибровки сенсора.

2.Функция калибровки сенсора на экране панели оператора.

После завершения загрузки, файл с функциями калибровки сенсора будет установлен в панель оператора, на ее экране появится поле на котором пользователь сможет задать настройки калибровки. Рисунок 3, иллюстрирует процесс калибровки сенсора панели оператора. Выполнив следующие действия, пользователь произведет калибровку сенсора панели оператора. Нажимаем кнопку «click here» (На рисунке 3, кнопка обозначена цифрой 1), в окне, которое на рисунке обозначено цифрой 2 появятся координаты точки на которую было произведено нажатие, далее нажмем кнопку «Next», на этом первый цикл калибровки завершен, повторите цикл калибровки нужное количество раз. Калибровка завершенна (Рис.4).

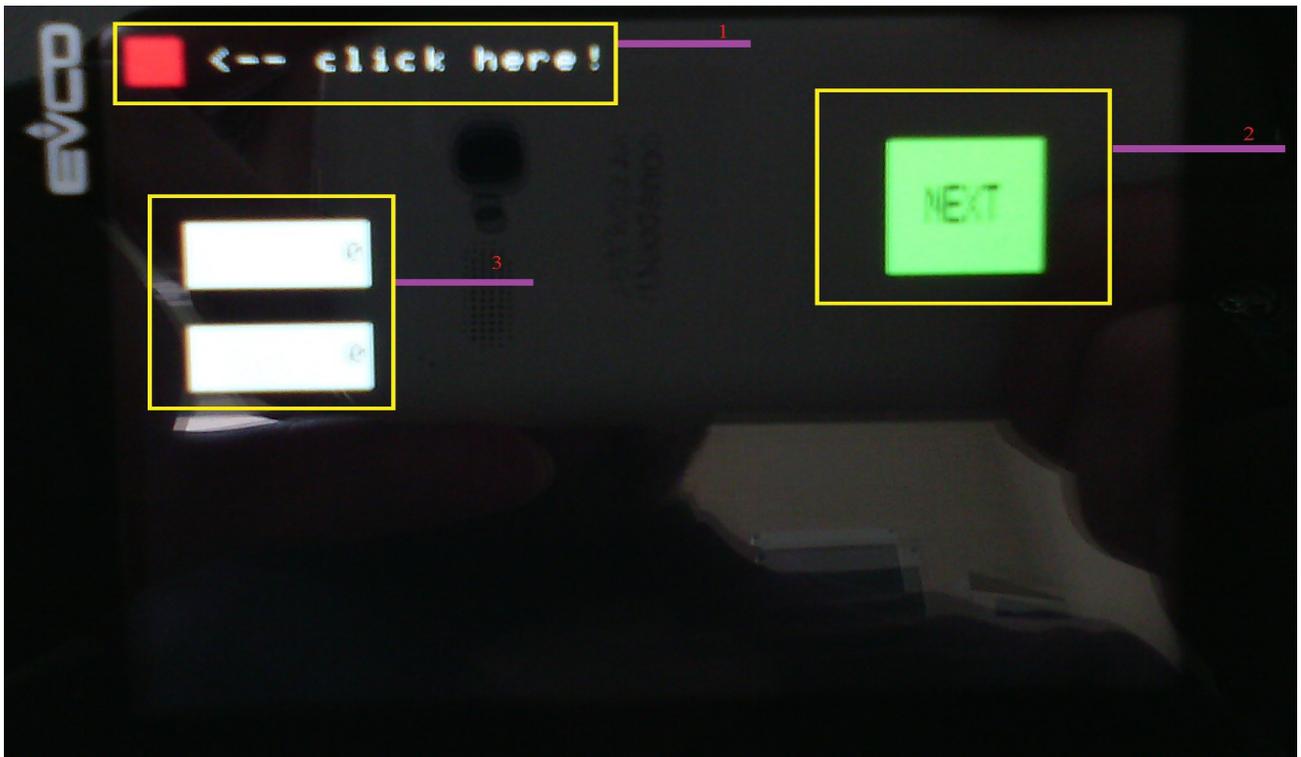


Рисунок 3 -Иллюстрирует процесс калибровки сенсора панели оператора.

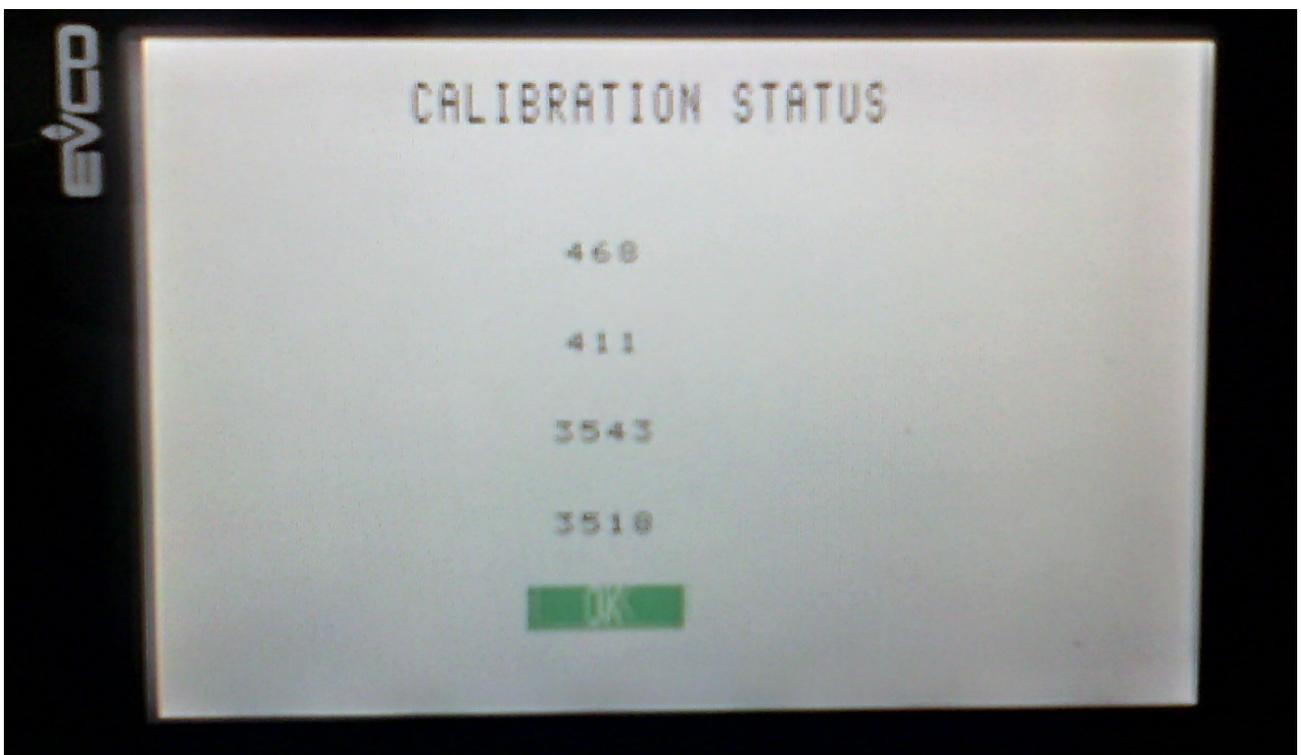


Рисунок 4-Калибровка завершена.